

AIRGUN

Cal. 4,5 mm  
(.177)




# COWBOY RIFLE COWBOY RIFLE RIO BRAVO

OPERATING  
INSTRUCTIONS

[WWW.UMAREX.COM](http://WWW.UMAREX.COM)

<b>EN</b> 01 Muzzle	<b>DE</b> 01 Mündung	<b>FR</b> 01 Bouche	<b>ES</b> 01 Boca del cañón
02 Handguard	02 Vorderschaft	02 Fût	02 Guardamanos
03 Rear sight	03 Kimme	03 Cran de mire	03 Alza
04 Hammer	04 Hahn	04 Chien	04 Martillo
05 Underlever	05 Unterhebel	05 Levier de sous-garde	05 Palanca inferior
06 Stock	06 Schaft	06 Crosse	06 Culata
07 Butt plate	07 Schaftkappe	07 Plaque de couche	07 Cantonera
08 Safety	08 Sicherung	08 Sécurité	08 Seguro
09 Trigger	09 Abzug	09 Détente	09 Gatillo
10 Loading gate	10 Ladeklappe	10 Clapet de chargement	10 Trampilla de carga
11 Barrel	11 Lauf	11 Canon	11 Cañón
12 Front sight	12 Korn	12 Guidon	12 Punto de mira
<b>IT</b> 01 Bocca	<b>RU</b> 01 Дуло	<b>PL</b> 01 Wylot lufy	<b>TR</b> 01 Namlu ağzı
02 Asta	02 Цевье	02 Wałek przedni	02 Kundak ön kısım
03 Tacca di mira	03 Прицельная планка	03 Szczerbina	03 Gez
04 Cane	04 Курок	04 Kurek	04 Horoz
05 Leva inferiore	05 Нижний рычаг	05 Naciąg dolny	05 Alt kol
06 Calcio	06 Приклад	06 Kolba	06 Kundak
07 Calciolo	07 Затыльник приклада	07 Stopka	07 Kundak kapağı
08 Asta	08 Предохранитель	08 Bezpiecznik	08 Emniyet
09 Grilletto	09 Спусковой крючок	09 Spust	09 Tetik
10 Sportello di caricamento	10 Зарядная крышка	10 Kłapa ładowania	10 Doldurma kapağı
11 Canna	11 Ствол	11 Lufa	11 Namlu
12 Mirino	12 Мушка	12 Muszka	12 Arpacık

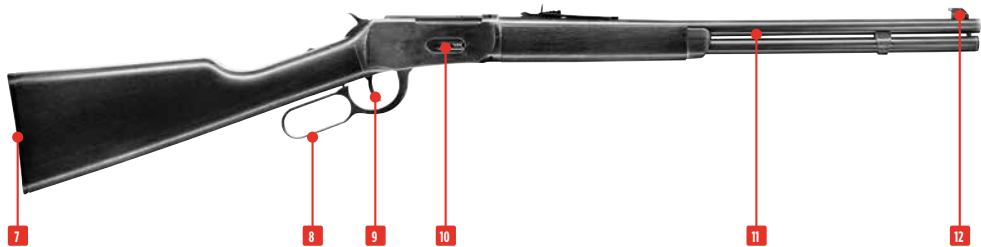

**CAUTION**

- Only handle your gun in its safe condition.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.

**ACHTUNG**

- Hantieren Sie nur mit der Waffe, wenn diese gesichert ist.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.

**ATTENTION**

- Ne manipulez l'arme que lorsque la sécurité est enclenchée.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.

**ATENCIÓN**

- Manipule la pistola sólo cuando esté asegurada.
- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.

**ATTENZIONE**

- Accertarsi che la sicura sia inserita prima di iniziare a maneggiare l'arma.
- Indirizzate l'arma sempre in una direzione sicura.

**ВНИМАНИЕ**




- Обращайтесь с оружием, только поставив его на предохранитель.
- Всегда следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен в безопасную сторону.

**UWAGA**

- Proszę posługiwać się wyłącznie zabezpieczoną bronią.
- Należy stale kontrolować czy lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.

**DIKKAT**

- Silahı sadece, emniyetli halde iken elinize alın.
- Namlunun her zaman güvenli bir yöne doğrultulmuş olmasına dikkat edin.

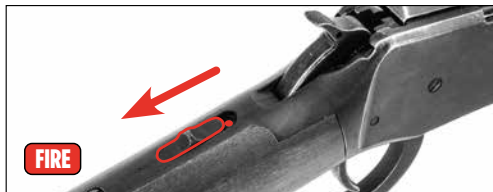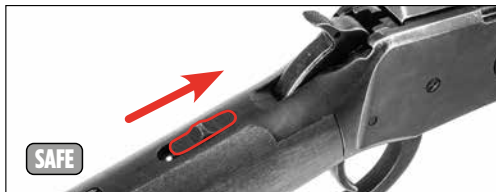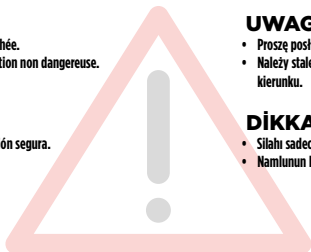



- Only use 12 g CO<sub>2</sub> capsules.
- For storage remove gas capsules.
- There may be a minor discharge of gas when you remove the gas capsules.

Make sure that your hands do not come into contact with discharged CO<sub>2</sub> gas. This may cause freezing of the skin. Do not expose the CO<sub>2</sub> cartridge to excessive heat and do not store it at temperatures exceeding 54 °C. Always adhere to the warnings and safety instructions of the manufacturer on the gas cartridge in respect to handling and storage of a CO<sub>2</sub> gas container.

- Verwenden Sie nur 12 g CO<sub>2</sub>-Kapseln.
- Für die Lagerung der Waffe CO<sub>2</sub>-Kapsel entnehmen!
- Beim Herausnehmen der CO<sub>2</sub>-Kapsel kann es zu einem leichten Austritt von CO<sub>2</sub> kommen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht mit austretendem CO<sub>2</sub>-Gas in Berührung kommen. Bei Kontakt mit der Hand kann es zu Erfrierungen kommen. Setzen Sie die CO<sub>2</sub>-Kapsel keiner großen Hitze aus und lagern Sie diese Behälter nicht bei Temperaturen über 54 °C. Halten Sie sich immer an die auf der CO<sub>2</sub>-Kapsel aufgedruckten Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers bezüglich Umgang und Lagerung der CO<sub>2</sub>-Kapsel.

- Utilisez seulement des capsules de CO<sub>2</sub> de 12 g.
- Retirez la capsule de CO<sub>2</sub> avant de ranger l'arme.
- En retirant la capsule de CO<sub>2</sub>, il est possible qu'une petite quantité de gaz s'échappe.

Veillez à ce que vos mains n'entrent pas en contact avec le gaz CO<sub>2</sub> qui s'échappe. Le contact avec la peau peut entraîner des gelures. Ne soumettez pas les capsules de CO<sub>2</sub> à une chaleur trop importante et ne les stockez pas à des températures supérieures à 54 °C. Respectez toujours les consignes de sécurité et avertissements figurant sur la capsule de CO<sub>2</sub> relatifs à l'utilisation et au stockage de capsules de CO<sub>2</sub>.

- Utilice únicamente cápsulas CO<sub>2</sub> de 12 g.
- Para guardar el arma extraiga los cápsulas de CO<sub>2</sub>.
- Al extraer el cápsula de CO<sub>2</sub>, es posible que se escape una pequeña cantidad de gas.

Procure que sus manos no entren en contacto con el CO<sub>2</sub> en caso de fuga, ya que un eventual contacto con la piel puede causar congelación. No exponga el cápsula de CO<sub>2</sub> a un calor excesivo ni lo guarde a temperaturas superiores a los 54 °C. Observe siempre las advertencias e instrucciones de seguridad del fabricante sobre la manipulación y el almacenamiento del cápsula de aire comprimido.



- Usare solo le capsula CO<sub>2</sub> 12 g.
- Prima di riporre l'arma, togliere la capsula CO<sub>2</sub>!
- Durante l'estrazione della capsula CO<sub>2</sub> può verificarsi una leggera fuoriuscita di gas CO<sub>2</sub>.

Raccomandiamo di prestare attenzione affinché le mani non vengano a contatto con il gas CO<sub>2</sub> che fuoriesce dall'arma. L'eventuale contatto con la pelle potrebbe provocare congelamenti. Non esporre le capsula CO<sub>2</sub> a fonti di calore eccessivo e conservarle in contenitori a temperature non superiori a 54 °C. Osservare sempre le avvertenze e le norme di sicurezza del produttore stampate sulla capsula relative all'utilizzo e alla conservazione delle capsula CO<sub>2</sub>.

- Применять только баллончики с 12 г СО<sub>2</sub>.
- При постановке оружия на хранение вынимать баллончик СО<sub>2</sub>!
- При извлечении баллончика СО<sub>2</sub> может произойти незначительная утечка СО<sub>2</sub>.

Обратите внимание на то, чтобы Ваши руки не соприкасались с выходящим газом СО<sub>2</sub>. При контакте с кожей может наступить обморожение. Берегите баллончик с газом СО<sub>2</sub> от перегрева и не храните его при температуре выше 54 °C. Всегда соблюдайте напечатанные производителем на баллончике СО<sub>2</sub> указания по мерам безопасности в отношении обращения и хранения баллончика СО<sub>2</sub>.

- Proszę używać tylko naboju 12 g CO<sub>2</sub>.
- Broń należy przechowywać bez naboju CO<sub>2</sub>!
- Przy wyciąganiu naboju CO<sub>2</sub> może dojść do małego wycieku dwutlenku węgla.





Proszę chronić ręce przed zetknięciem z wyciekającym dwutlenkiem węgla. W kontakcie CO<sub>2</sub> ze skórą może dojść do odmrożeń. Naboju CO<sub>2</sub> nie należy wystawiać go na działanie wysokiej temperatury, proszę przechowywać go poniżej w temp 54°C. Proszę przestrzegać wskazówek producenta dot. zasad bezpieczeństwa przy obsłudze i przechowywaniu naboju CO<sub>2</sub>. Informacje te znajdują Państwo na naboju.

- Sadece 12 g'lık CO<sub>2</sub> kapsülleri kullanın.
- Silahı saklamadan önce CO<sub>2</sub> kapsülünü çıkarın!
- CO<sub>2</sub> kapsülünü çıkarırken biraz CO<sub>2</sub> sızabilir.

Ellerinizi silahtan çıkan CO<sub>2</sub> gazıyla temas etmemesine dikkat edin. Elinizle temas halinde deride donmalara ulaşabilirsiniz. CO<sub>2</sub> kapsülünü aşırı sıcak koşullara maruz bırakmayın ve bu kapları 54 °C'den daha sıcak ortamlarda saklamayın. CO<sub>2</sub> kapsülü üzerinde yer alan, CO<sub>2</sub> kapsülünün kullanımı ve saklanmasıyla ilgili basılı üretici uyarı ve güvenlik bilgilerine daima uyun.

**3**

INSERT CO<sub>2</sub> CAPSULE • CO<sub>2</sub>-KAPSEL EINSETZEN • INSÉRER LA CAPSULE DE CO<sub>2</sub> • INSERTAR LA CÁPSULA DE CO<sub>2</sub>  
INSERIRE LA CAPSULA DI CO<sub>2</sub> • ВСТАВЬТЕ КАПСУЛУ С СО<sub>2</sub> • WŁOŻYĆ KAPSUŁĘ CO<sub>2</sub> • CO<sub>2</sub> KAPSULÜ YERLEŞTİRİN

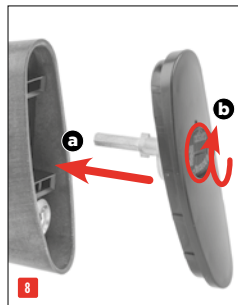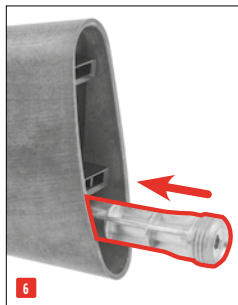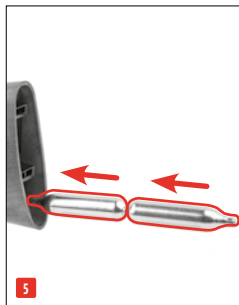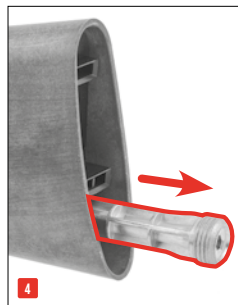



**Only use steel BBs cal. 4,5 mm (.177).**

**Never use the following BBs:** (1) with edges, (2) both halves not aligned, (3) used, soiled, (4) deformed. Warranty expires if non recommended BB are used. It's recommended to use precision BB from Umarex/Walther.

**Nur Stahl-BBs cal. 4,5 mm (.177) verwenden.**

**Verwenden Sie auf keinen Fall folgende Kugeln:** (1) mit Grat, (2) versetzte Hälften, (3) gebraucht, verschmutzt, (4) nicht vollständig ausgeformt. Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Empfohlen werden Präzisionsrundkugeln des Herstellers Umarex/Walther.

**Utilisez seulement des billes BB en acier de cal. 4,5 mm (.177)**

**N'utilisez jamais des billes BB :** (1) avec angles (2) aux moitiés décalées (3) usagées ou sales, (4) déformées. L'utilisation de projectiles inappropriés entraîne l'annulation de la garantie. Il est recommandé d'utiliser des billes de précision de la marque Umarex/Walther.

**Sólo BB de acero cal. 4,5 mm (.177)**

**No utilice en ningún caso bolas:** (1) con rebabas, (2) con mitades desplazadas, (3) usadas o sucias, (4) que no están completamente formados. Si se utilizan proyectiles distintos de los apropiados, quedará anulada la garantía. Se recomienda el uso de bolas de precisión de la marca Umarex/Walther.



**Usare unicamente pallini BB in acciaio cal. 4,5 mm (.177).**

**In ogni caso non usare i seguenti pallini:** (1) deformati, (2) conmetà sfalsate, (3) usati, sporchi, (4) non correttamente conformati. La garanzia decade in caso di uso di proiettili non adatti. Si consigliano proiettili di precisione del produttore Umarex/Walther.

**Использовать только стальные пули BB калибра 4,5 мм (.177).**

**Ни в коем случае не используйте следующие пули:** (1) с зазубринами, (2) со смещенными половинками, (3) использованные или загрязненные пули, (4) не полностью сформованные. При использовании непредназначенных пули, для данного типа оружия зарядов гарантия теряет силу. Рекомендуются к использованию высокоточные круглые пули фирмы Umarex/Walther.

**Proszę używać tylko stalowych kulek BB kal. 4,5 mm (.177).**

**Proszę w żadnym wypadku nie używać następujących kulek:** (1) z zadziorami, (2) z przestawionymi połówkami, (3) używanych i zabrudzonych, (4) nieprawidłowo ukształtowanych. W przypadku stosowania niewłaściwych pocisków gwarancja wygasa. Polecamy okrągłe kulki precyzyjne firmy Umarex/Walther.

**Sadece cal. 4,5 mm (.177) çelik BB kullanın.**

**Kesinlikle şu tür mermiler kullanmayın:** (1) çapaklı, (2) yarısı ofsetli, (3) kullanılmış, kirli, (4) tam şekillenmemiş. Uygun olmayan mühimmat kullanılması halinde garanti geçersiz hale gelir. Umarex/Walther marka yüksek ölçü hassasiyetli msket mermiler tavsiye edilir.

Ø 4,5 mm



1



2



3




4






**4**

LOADING THE MAGAZINE • MAGAZIN LADEN • CHARGEMENT DU CHARGEUR • CHARGER DEL CARGADOR • CARICAMENTO • СНАРЯЖЕНИЕ МАГАЗИНА • ŁADOWANIE • ŞARJÖRÜN DOLDURULMASI

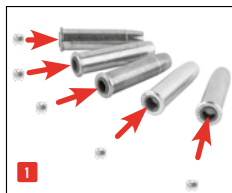**5**

SIGHTS • VISIERUNG • HAUSSE • MIRA • MIRE  
ПРИЦЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ • CELOWNICZE • NIŞANGÂH

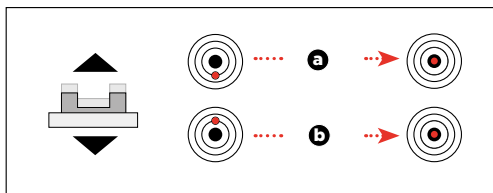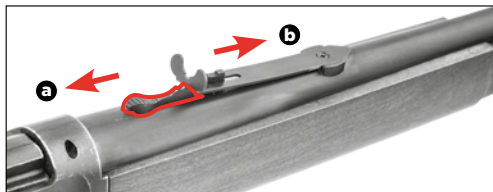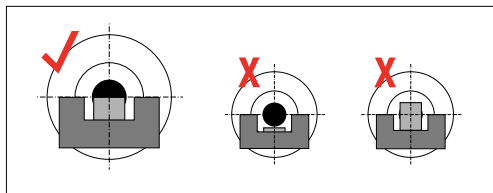





This is a high-energy gun. Only use targets which the projectile cannot penetrate.

Aufgrund der hohen Energie der Waffen benutzen Sie nur Ziele, die für diese Energie geeignet sind.

En raison de la grande énergie de ces armes, n'utilisez que des cibles que le projectile ne peut pas transpercer.




Debido a la alta energía del arma sólo sólo use blancos, que no puedan ser atravesados por el proyectil.

Si tratta di un'arma high-energy. Usare soltanto bersagli non penetrabili dal proiettile.

В связи с высокой энергией оружия используйте только цели, которые пуля не сможет пробить насквозь.

Ze względu na dużą moc broni celować tylko w te punkty, których pocisk nie przebije.

Silahların yüksek enerjisi nedeniyle sadece, bu enerjiye uygun hedefler kullanın.

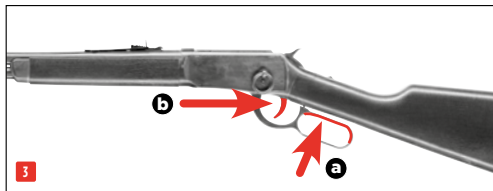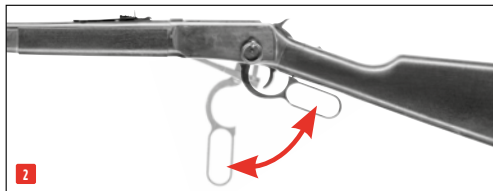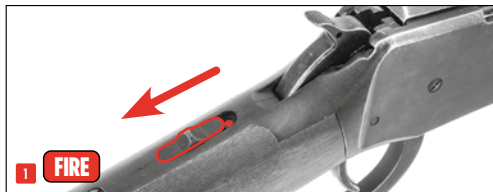

**PROBLEMS • PROBLEME**  
**DYSFONCTIONNEMENTS • PROBLEMAS**  
**PROBLEMI • ПРОБЛЕМЫ**  
**PROBLEMY • PROBLEMLER**

**POSSIBLE CAUSES • MÖGLICHE GRÜNDE**  
**CAUSES POSSIBLES • POSIBLES CAUSAS**  
**POSSIBILI CAUSE • ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ**  
**MOĞLİLİE PRZYCZYNY • OLASI NEDENLER**

Safety activated  
 Waffe gesichert  
 Sécurité de l'arme enclenchée  
 Seguro activado  
 Sicura attivata  
 Оружие стоит на предохранителе  
 Broń zabezpieczona  
 Silah emniyette

CO<sub>2</sub> capsule not pierced  
 CO<sub>2</sub>-Kapsel nicht angestochen  
 Capsule de CO<sub>2</sub> non percée  
 Cápsula de CO<sub>2</sub> sin perforar  
 Capsula a CO<sub>2</sub> non bucata  
 Отсутствие накола баллончика с CO<sub>2</sub>  
 Nabój CO<sub>2</sub> nie przekłuty  
 CO<sub>2</sub> kapsülü delinmemiş

Dirty barrel  
 Lauf verschmutzt  
 Canon encrassé  
 Cañón sucio  
 Cannna sporca internamente  
 Ствол загрязнен  
 Zanieczyszczona lufa  
 Namlu kirlı

Gun does not shoot • Waffe schießt nicht  
 l'arme ne tire pas • El arma no dispara  
 L'arma non spara • Плохие показатели стрельбы  
 złe efekty strzelania • Kötü atış performansı



Faulty shooting direction • Schlechte Schussleistung  
 Mauvaise performance de tir • Potencia de disparo deficiente  
 Scarsa precisione • Оружие не стреляет  
 broń nie strzela • Silah atış almıyor



Low shooting speed • Geringe Schussgeschwindigkeit  
 Faible vitesse du projectile • Escasa velocidad de disparo  
 Velocità ridotta del proiettile • Слабая скорость полета пули  
 niska prędkość śrutu • Merminin hızı düşük



CO<sub>2</sub> capsule / Magazine empty  
CO<sub>2</sub> -Kapsel / Magazin leer  
Capsule de CO<sub>2</sub> / Chargeur vide  
Capsula a CO<sub>2</sub> / Caricatore vuoto  
Cápsula de CO<sub>2</sub> / Cargador vacío  
Балончик с CO<sub>2</sub> / Магазин пустой  
Nabój CO<sub>2</sub> / Magazynek pusty  
CO<sub>2</sub> kapsülü / sarjör boş

Extreme temperatures  
Extreme Temperaturen  
Températures extrêmes  
Temperaturas extremas  
Temperature estreme  
Экстремальные температуры  
Ekstremalne temperatur  
Aşırı sıcak/soğuk

Wrong ammunition  
Falsche Munition  
Mauvaises munitions  
Munición errónea  
Munizione sbagliata  
Боеприпасы не подходят  
Zła amunicja  
Yanlış mühimmat

Ammunition badly loaded  
Munition falsch geladen  
Munitions mal chargées  
Munición mal cargada  
Munizione caricata in maniera errata  
Боеприпасы неправильно снаряжены  
Niepoprawnie załadowana amunicja  
Mühimmat yanlış doldurulmuş

Sight not properly adjusted  
Visierung nicht richtig eingestellt  
Dispositif de visée mal réglé  
La mira no está bien ajustada  
Dispositivo di mira non regolato  
correttamente  
Неправильно установлен прицел  
Błędnie ustawiony celownik  
Nişangâh doğru ayarlanmamış



Power Source • Antrieb • Source de Propulsion • Propulsión • Alimentazione  
 Источник энергии • Zródło • Enerji kaynağı

12 g CO<sub>2</sub> capsule • 12 g CO<sub>2</sub>-Kapsel • Capsule de CO<sub>2</sub> 12 g • Cápsula de 12 g de CO<sub>2</sub>  
 Capsula CO<sub>2</sub> 12 g • Баллончик с 12 г CO<sub>2</sub> • kapsula CO<sub>2</sub> 12 g • 12 g'lık CO<sub>2</sub> kapsülü

Caliber / Ammo • Kaliber / Munition • Calibre / Munitions • Kaliber / Munición  
 Calibro / Munizioni • Калибр • Kaliber / Amunicja • Kalibre / Mühimmat

4,5 mm (.177) 

Capacity • Kapazität • Capacité • Capacidad  
 Capacità • Емкость магазина • Pojemność magazynka • Şarjör kapasitesi

10

Energy / Velocity • Energie / Geschwindigkeit • énergie / Vitesse  
 Energia / Velocidad • Energia / Velocità • Энергия / Скорость полета пули  
 Energia / Prędkość • Enerji / Mermi hızı

< 7,5 J : 180 m/s 

Cocking system • Spann-System • Système de serrage • Sistema de amartillar •  
 Armamento • Система взвода • System naciągu sprężyny • Kurma sistemi

Under lever system • Unterhebel-Repetierer • Levier d'armement • Palanca de armado • A leva • Нижний рычаг • System  
 dolnego naciągu • Alttan kuralı

Sights • Visierung • Dispositif de visée • Dispositivo visor • Mire  
 Прицельное приспособление • Przyrządy celownicze • Nisangah

Fixed front and rear adjustable • Korn fest und Kimme verstellbar • Guidon fixe et hausse réglable • Mira fija y mira trasera  
 ajustable • Mirino fisso e tacca di mira regolabile • Мушка неподвижная и регулируемая прицельная планка  
 Nieregulowana muszka i regulowana szczerbina • Arpacık sabit, gez yükseslik ve sağ-sol ayarlı

Safety • Sicherung • Sécurité • Seguro  
 Sikura • предохранитель • Bezpiecznik • Emniyet

manual • manuel • manuel • manual • manuale • ручной • manualny • Manuel

Barrel length • Lauflänge • Logueur canon • Longitud del cañón  
 Lunghezza canna • Длина ствола • Długość lufy • Namlu uzunluđ

466 mm

Dangerous area up to • Max. Gefahrenbereich bis zu • Zone de danger s'étendant  
 Distancia máxima de peligro • Distanza massima di pericolo • Макс. протяженность  
 опасной зоны • Maks. obszar zagrożenia do • Maksimum tehlike alanı

460 m

Weight • Gewicht • Poids • Peso • Béc • Waga • Ağırlık

2526 g







Overall length • Gesamtlänge • Longueur • Longitud  
 Lunghezza • Длина • Długość całkowita • Toplam uzunluk


966 mm

## 5.8394

UMAREX REF. NO.:	PARTNUMBER:	ITEM:	UMAREX REF. NO.:	PARTNUMBER:	ITEM:
81.20.0114	K4	FOLLOWER RAMP ASSY	81.70.0033	3-10	REAR SIGHT BASE
81.20.0110	1-05	SAFETY	81.20.0113	4	TRIGGER SEAT COMBINATION
81.20.0111	1-13	TRIGGER GUARD LEVEL	81.60.0080	8A	PIERCING PUSHER COMBINATION
81.60.0076	1-15	SHELL PUSHER	81.60.0167	8B + 1-54	CHAMBER COMBINATION
81.20.0112	1-17	POINT	81.60.0168	8C	PIERCER SEAT COMBINATION
81.50.0093	1-23	BB CARRY PARTS			
81.50.0036	1-24	BB HOLDER			
81.30.0001	1-32	SCREW 2X6			
81.20.0068	1-36	SCREW 3X8			
81.10.0112	1-40	SCREW 3X10			
81.70.0008	1-41	POINT SPRING			
81.60.0077	1-44	SHELL PUSHER SPRING			
81.60.0170	1-45	MAGAZINE SPRING			
81.60.0078	1-47	WASHER 3X6X0.5			
81.50.0037	1-51	INTERNAL BARREL			
81.60.0079	1-59	O-RING 2.5X1.6			
81.50.0038	1-66	4.5MM FRONT BARREL TIP			
81.20.0204	1C	TRIGGER GUARD SEAT COMBINATION			
81.20.0205	1D	DEJECTOR SEAT COMBINATION			
81.10.0115	1F	STOCK COMBINATION			
81.10.0116	1G	STOCK COMBINATION			
81.10.0117	1-49	HEX WRENCH			
81.10.0118	1-62	COVER SWITCH			
81.70.0031	3-02	SIGHT			
81.60.0075	3-05	SPRING SEAT			
81.70.0032	L6	FRONT SIGHT			
81.50.0039	3-07	MUZZLE			
81.20.0026	3-08	SCREW 2.6X8			
81.50.0094	3-09	SCREW 3X20			

5.8394

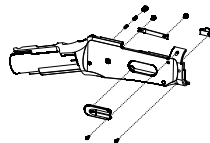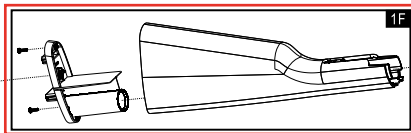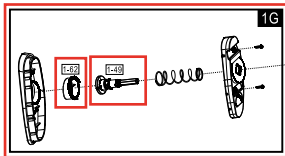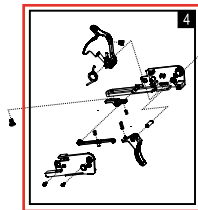

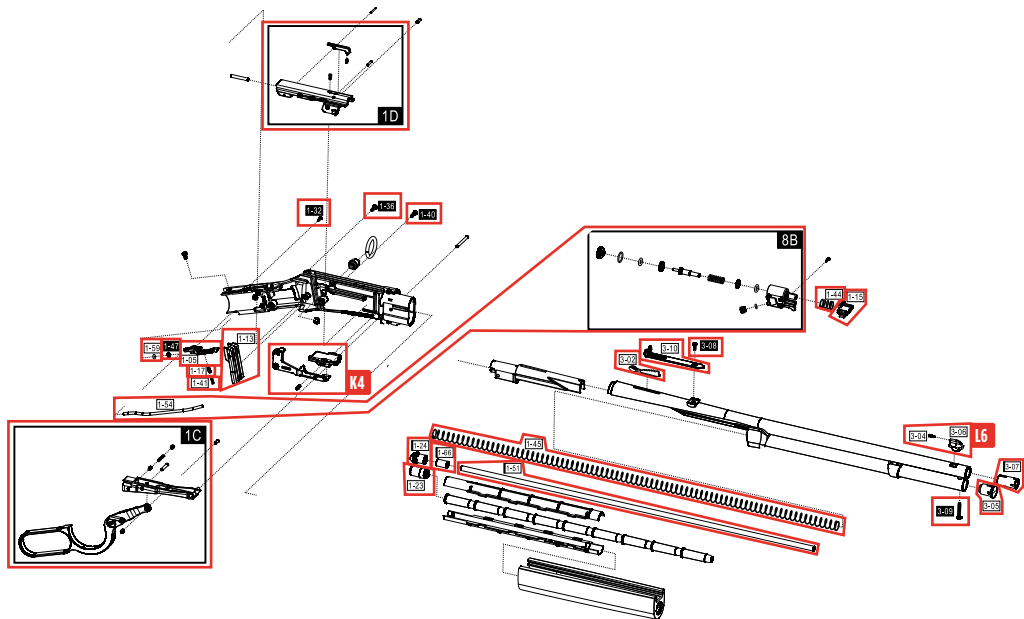

## 5.8376







UMAREX REF. NO.:	PARTNUMBER:	ITEM:	UMAREX REF. NO.:	PARTNUMBER:	ITEM:
81.20.0110	1-05	SAFETY	81.20.0270	4	TRIGGER SEAT COMBINATION
81.20.0111	1-13	TRIGGER GUARD LEVEL	81.60.0080	8A	PIERCING PUSHER COMBINATION
81.60.0076	1-15	SHELL PUSHER	81.60.0167	8B + 1-54	CHAMBER COMBINATION
81.50.0093	1-23	BB CARRY PARTS	81.60.0168	8C	PIERCER SEAT COMBINATION
81.50.0036	1-24	BB HOLDER			
81.30.0001	1-32	SCREW 2X6			
81.20.0068	1-36	SCREW 3X8			
81.10.0112	1-40	SCREW 3X10			
81.60.0077	1-44	SHELL PUSHER SPRING			
81.60.0213	1-47	WASHER			
81.50.0037	1-51	INTERNAL BARREL			
81.60.0079	1-59	O-RING 2.5X1.6			
81.50.0038	1-66	4.5MM FRONT BARREL TIP			
81.20.0114	K4	SHELL LIFT COMBINATION			
81.20.0112	1-17	POINT			
81.70.0008	1-41	POINT SPRING			
81.20.0269	1C	TRIGGER GUARD SEAT COMBINATION			
81.20.0267	1D	DEJECTOR SEAT COMBINATION			
81.10.0162	1F	STOCK COMBINATION			
81.10.0151	1G	STOCK COMBINATION			
81.10.0159	1-49	HEX WRENCH			
81.10.0118	1-62	COVER SWITCH			
81.70.0031	3-02	SIGHT			
81.60.0075	3-05	SPRING SEAT			
81.50.0039	3-07	MUZZLE			
81.20.0026	3-08	SCREW 2.6X8			
81.50.0094	3-09	SCREW 3X20			
81.70.0033	3-10	REAR SIGHT BASE			
81.70.0032	L6	FRONT SIGHT COMBINATION			




## 5.8377

UMAREX REF. NO.:	PARTNUMBER:	ITEM:	UMAREX REF. NO.:	PARTNUMBER:	ITEM:
81.20.0110	1-05	SAFETY	81.20.0270	4	TRIGGER SEAT COMBINATION
81.20.0111	1-13	TRIGGER GUARD LEVEL	81.60.0080	8A	PIERCING PUSHER COMBINATION
81.60.0076	1-15	SHELL PUSHER	81.60.0167	8B + 1-54	CHAMBER COMBINATION
81.50.0093	1-23	BB CARRY PARTS	81.60.0168	8C	PIERCER SEAT COMBINATION
81.50.0036	1-24	BB HOLDER			
81.30.0001	1-32	SCREW 2X6			
81.20.0068	1-36	SCREW 3X8			
81.10.0112	1-40	SCREW 3X10			
81.60.0077	1-44	SHELL PUSHER SPRING			
81.60.0213	1-47	WASHER			
81.50.0037	1-51	INTERNAL BARREL			
81.60.0079	1-59	O-RING 2.5X1.6			
81.50.0038	1-66	4.5MM FRONT BARREL TIP			
81.20.0114	K4	SHELL LIFT COMBINATION			
81.20.0112	1-17	POINT			
81.70.0008	1-41	POINT SPRING			
81.20.0271	1C	TRIGGER GUARD SEAT COMBINATION			
81.20.0267	1D	DEJECTOR SEAT COMBINATION			
81.10.0162	1F	STOCK COMBINATION			
81.10.0151	1G	STOCK COMBINATION			
81.10.0159	1-49	HEX WRENCH			
81.10.0118	1-62	COVER SWITCH			
81.70.0031	3-02	SIGHT			
81.60.0075	3-05	SPRING SEAT			
81.50.0039	3-07	MUZZLE			
81.20.0026	3-08	SCREW 2.6X8			
81.50.0094	3-09	SCREW 3X20			
81.70.0033	3-10	REAR SIGHT BASE			
81.70.0032	L6	FRONT SIGHT COMBINATION			

5.8376, 5.8377

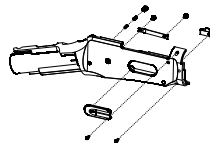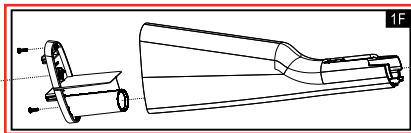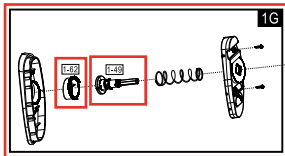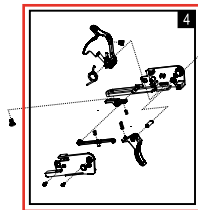













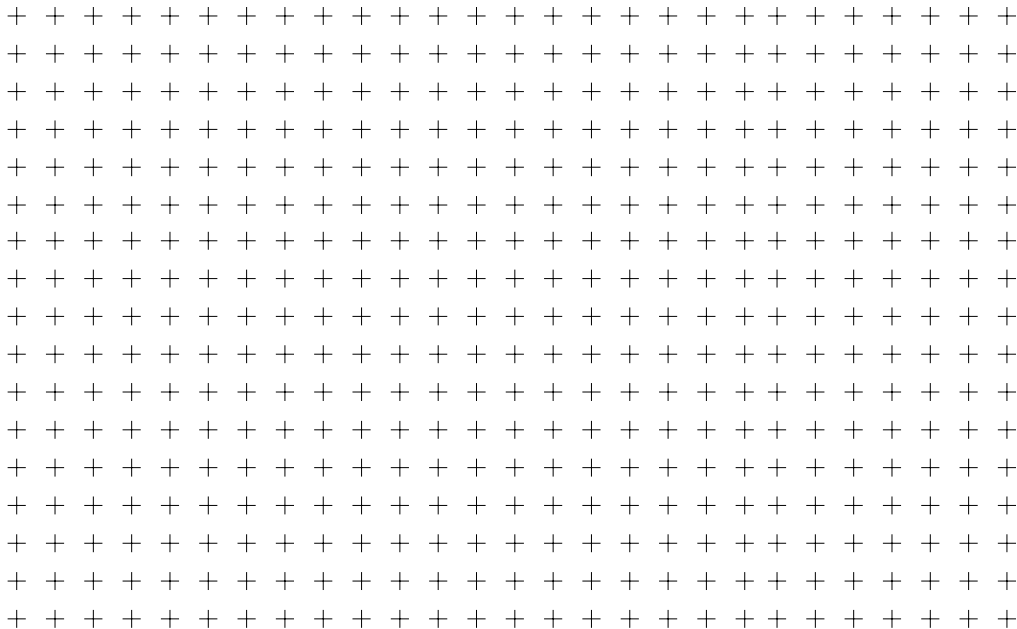


## 5.8415

UMAREX REF. NO.:	PARTNUMBER:	ITEM:	UMAREX REF. NO.:	PARTNUMBER:	ITEM:
81.20.0110	1-05	SAFETY	81.70.0032	L6	FRONT SIGHT COMBINATION
81.20.0111	1-13	TRIGGER GUARD LEVEL	81.20.0268	4	TRIGGER SEAT COMBINATION
81.60.0076	1-15	SHELL PUSHER	81.60.0080	8A	PIERCING PUSHER COMBINATION
81.50.0093	1-23	BB CARRY PARTS	81.60.0232	8B + 1-54	CHAMBER COMBINATION
81.50.0036	1-24	BB HOLDER	81.60.0168	8C	PIERCER SEAT COMBINATION
81.30.0001	1-32	SCREW 2X6			
81.20.0068	1-36	SCREW 3X8			
81.10.0112	1-40	SCREW 3X10			
81.60.0077	1-44	SHELL PUSHER SPRING			
81.60.0170	1-45	MAGAGINE SPRING			
81.60.0213	1-47	WASHER			
81.50.0037	1-51	INTERNAL BARREL			
81.60.0079	1-59	O-RING 2.5X1.6			
81.50.0038	1-66	4.5MM FRONT BARREL TIP			
81.20.0114	K4	SHELL LIFT COMBINATION			
81.20.0112	1-17	POINT			
81.70.0008	1-41	POINT SPRING			
81.20.0266	1CH	TRIGGER GUARD SEAT COMBINATION			
81.20.0267	1D	DEJECTOR SEAT COMBINATION			
81.10.0162	1F	STOCK COMBINATION			
81.10.0151	1G	STOCK COMBINATION			
81.10.0159	1-49	HEX WRENCH			
81.10.0118	1-62	COVER SWITCH			
81.70.0031	3-02	SIGHT			
81.60.0075	3-05	SPRING SEAT			
81.50.0039	3-07	MUZZLE			
81.20.0026	3-08	SCREW 2.6X8			
81.50.0094	3-09	SCREW 3X20			
81.70.0033	3-10	REAR SIGHT BASE			

5.8415

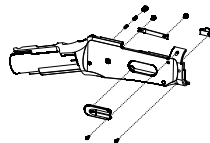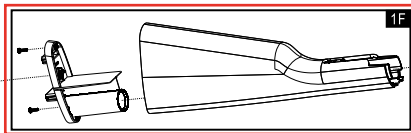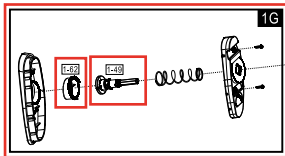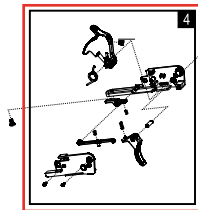

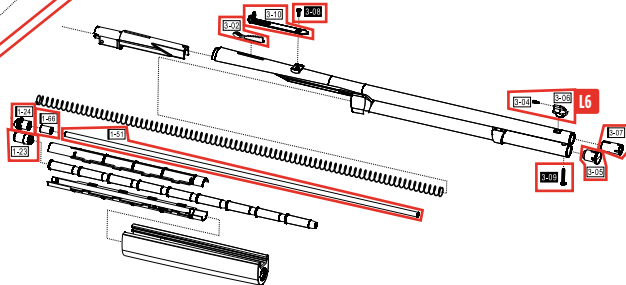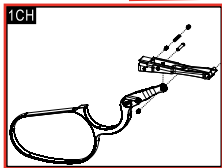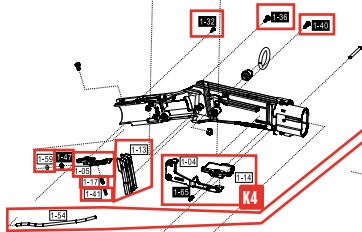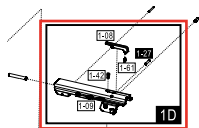



**EN** We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía. **IT** Con riserva di modifiché di colore e di design, di miglioramenti tecnici, di errori di stampa e di sbagli. Tutte le informazioni senza garanzia. **RU** Изменения цвета и дизайна, а также технические улучшения, опечатки и ошибки не исключены. Мы не гарантируем точность сведений. **PL** Zastrzegamy sobie prawo do pomylek, błędów w druku, zmian koloru i designu, jak również do wprowadzania technicznych ulepszeń. Wszystkie informacje bez gwarancji. **TR** Renk, tasarım ve teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Baskı hatalarından ya da hatalı bilgilerden dolayı yasal sorumluluk kabul edilmez. Bilgiler için garanti verilmez.

**UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • [service@umarex.de](mailto:service@umarex.de)**

[WWW.UMAREX.COM](http://WWW.UMAREX.COM)

Covers models:

5.8376

5.8377

5.8394-1

5.8415